



COR-F-1000 N/1500 N/2000 N RF

COR-3,5-1000 N RF

COR-6-1000 N RF

COR-9-1000 N RF

COR-9-1500 N RF

COR-12-1500 N RF

COR-18-2000 N RF

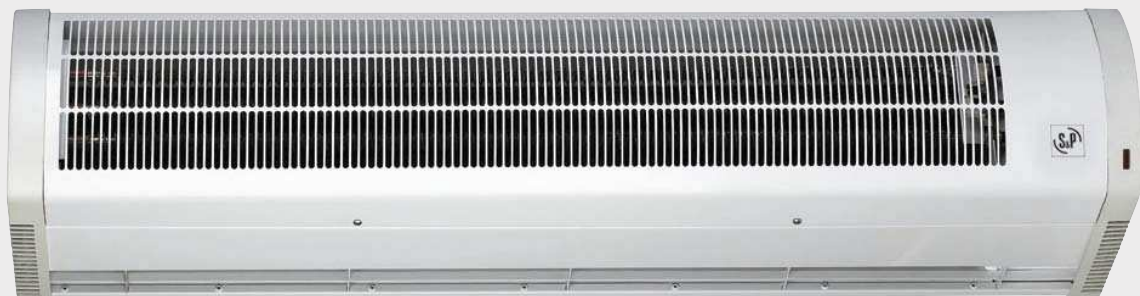


Fig. 1



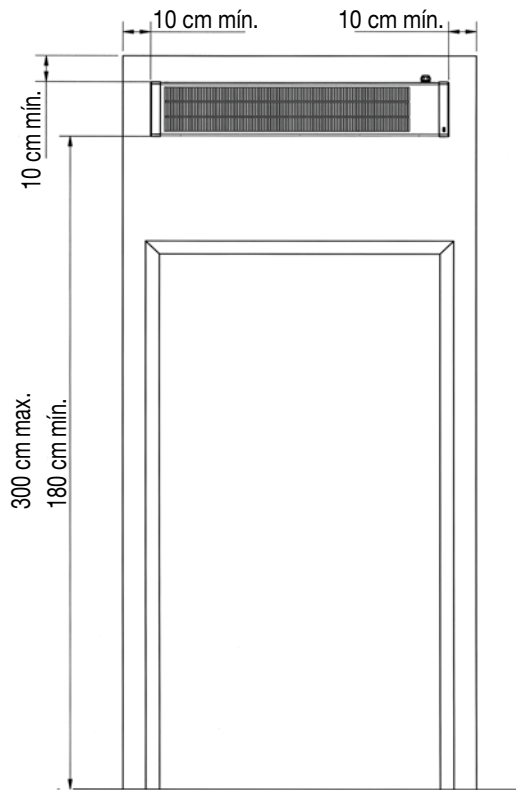


Fig. 2 (a)

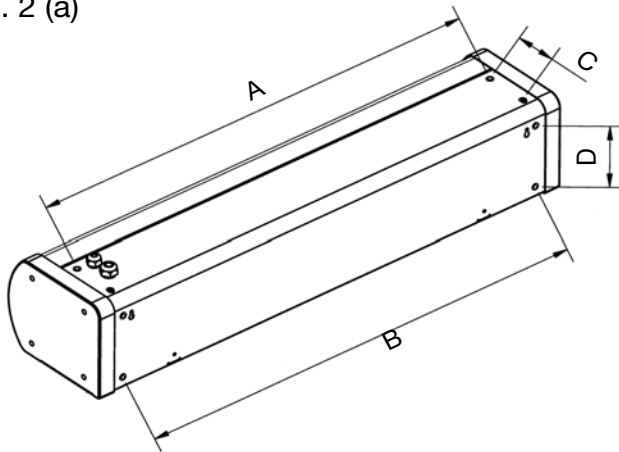


	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
COR-F-1000 N RF				
COR-3,5-1000 N RF	965	965	93,5	141,5
COR-6-1000 N RF				
COR-9-1000 N RF				

Fig. 2 (b)

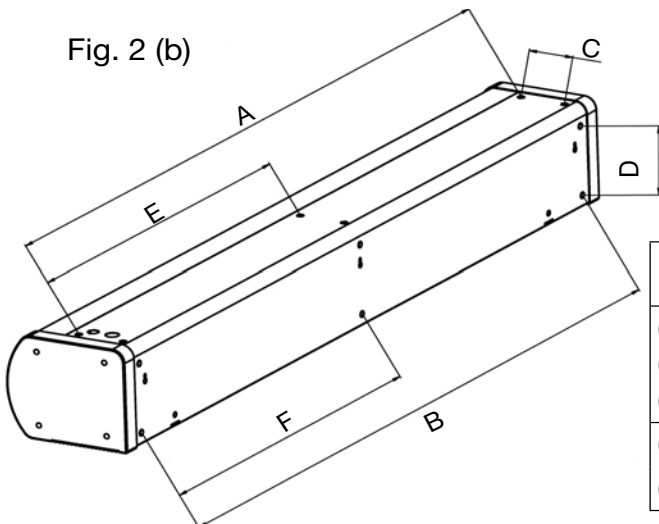


	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
COR-F-1500 N RF						
COR-9-1500 N RF	1572	1572	93,5	141,5	786	786
COR-12-1500 N RF						
COR-F-2000 N RF						
COR-18-2000 N RF	2072	2072	93,5	141,5	1036	1036

Fig. 3 (a)

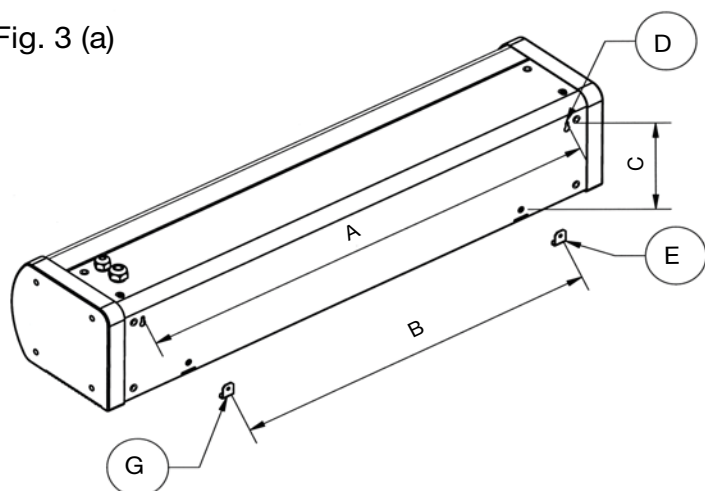


	A (mm)	B (mm)	C (mm)
COR-F-1000 N RF	925	725	141,5
COR-3,5-1000 N RF			
COR-6-1000 N RF			
COR-9-1000 N RF			

Fig. 3 (b)

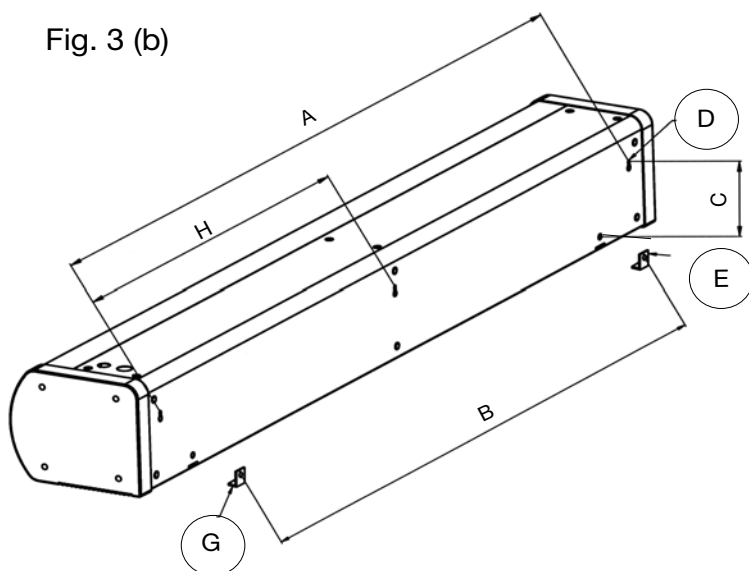

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	H (mm)
COR-F-1500 N RF	1532	1332	111,5	766
COR-9-1500 N RF				
COR-12-1500 N RF				
COR-F-2000 N RF	2032	1832	123,5	1016
COR-18-2000 N RF				

Fig. 4

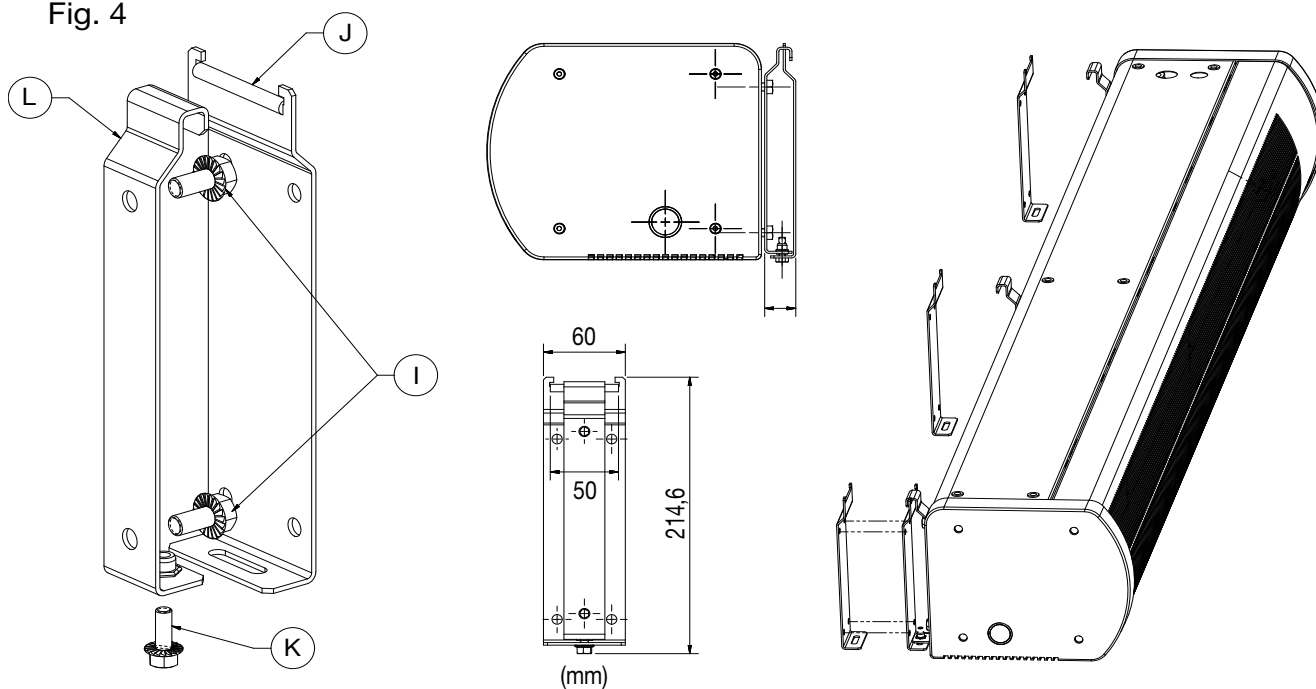

COR-F-1000 N / COR-F-1500 N / COR-F-2000 N RF

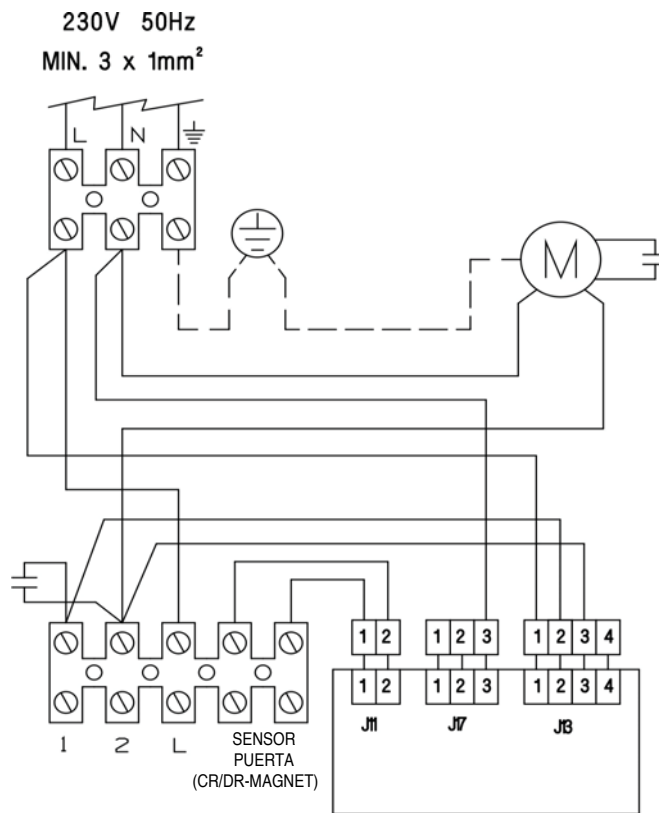


Fig. 5

COR-3,5-1000 N RF

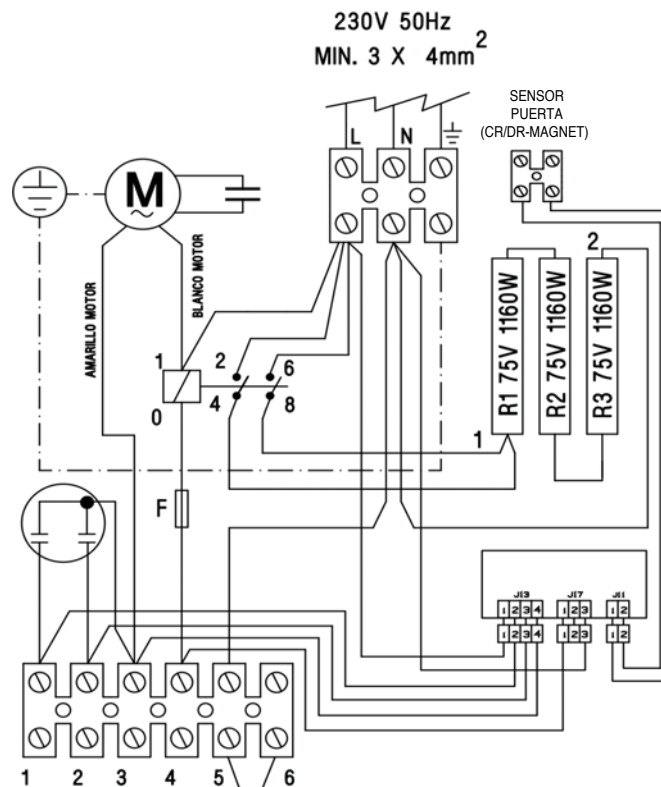


Fig. 5

COR-6-1000 N RF

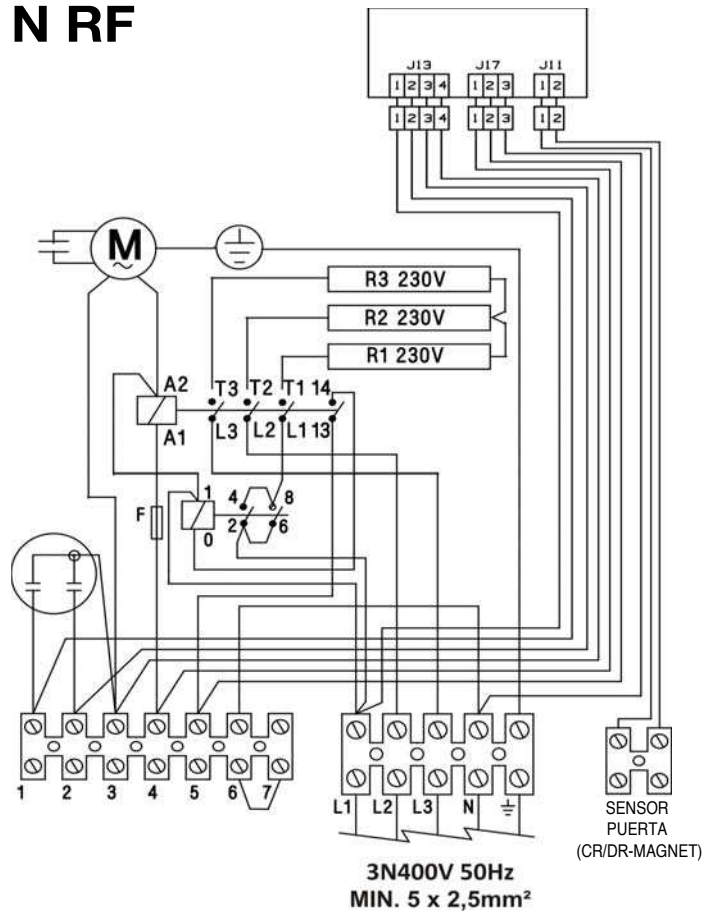


Fig. 5

COR-9-1000 N RF

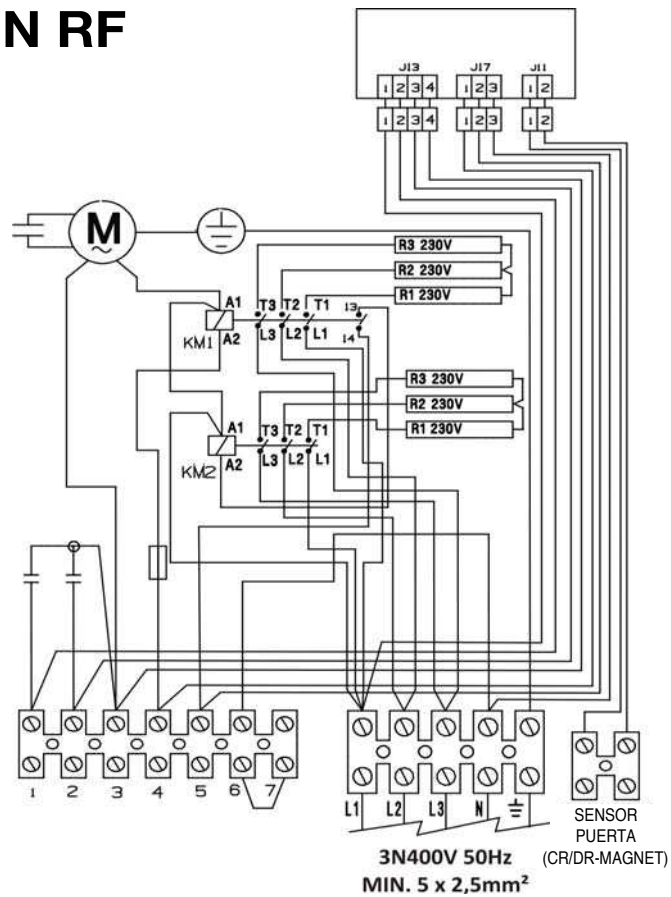


Fig. 5

COR-9-1500 N RF

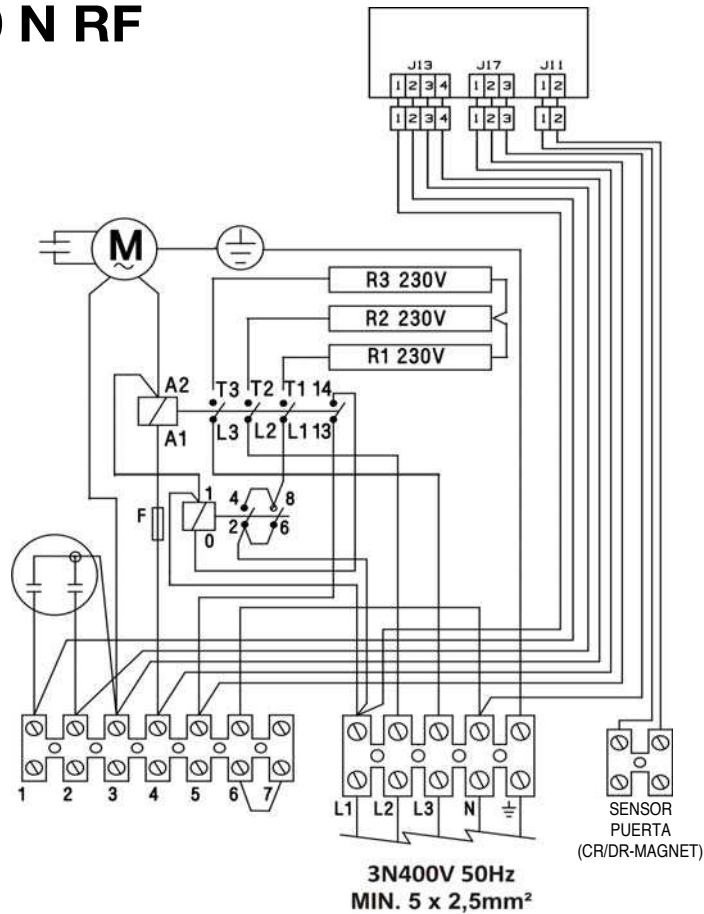


Fig. 5

COR-12-1500 N RF

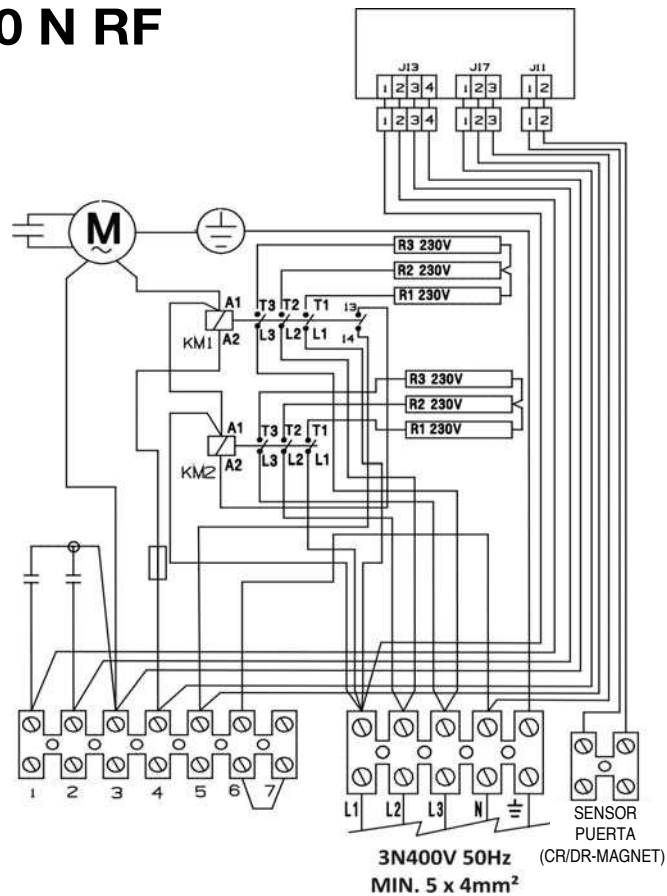


Fig. 5

COR-18-2000 N RF

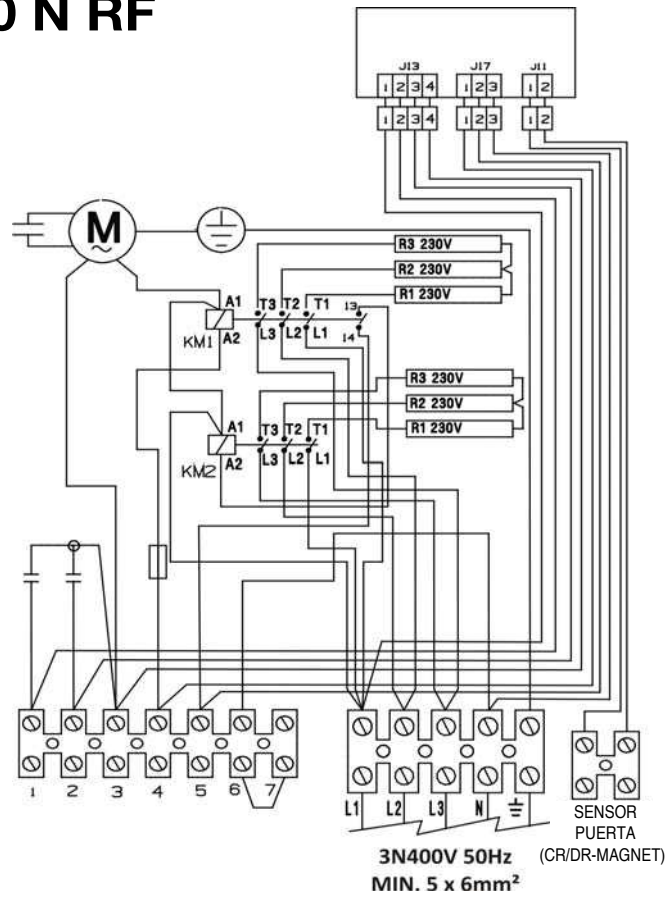


Fig. 5

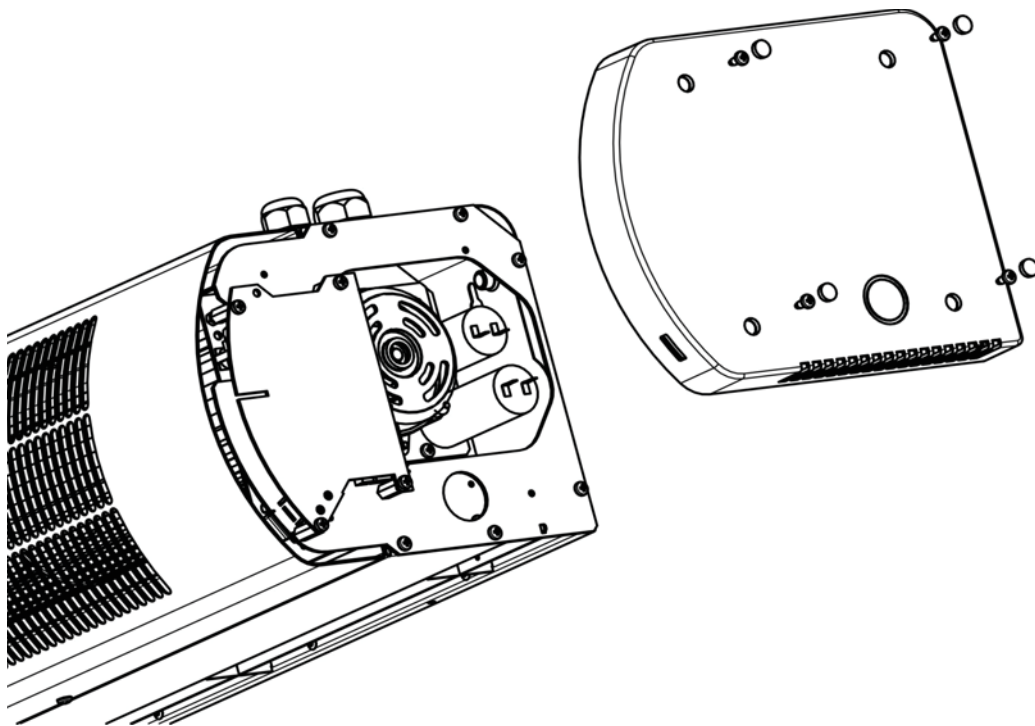


Fig. 6

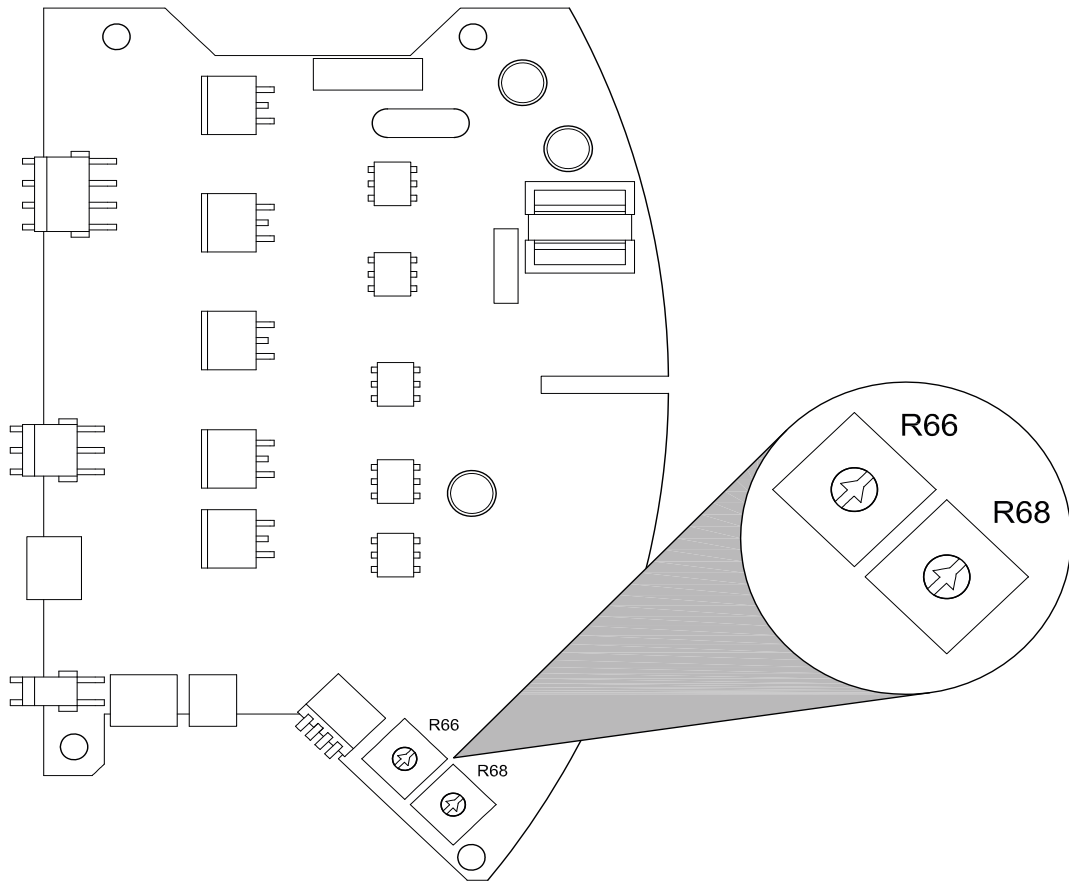


Fig. 7

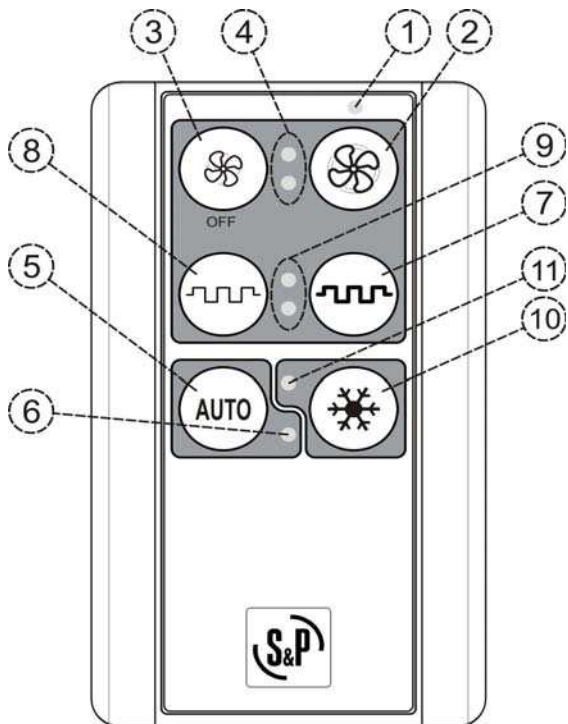


Fig. 8

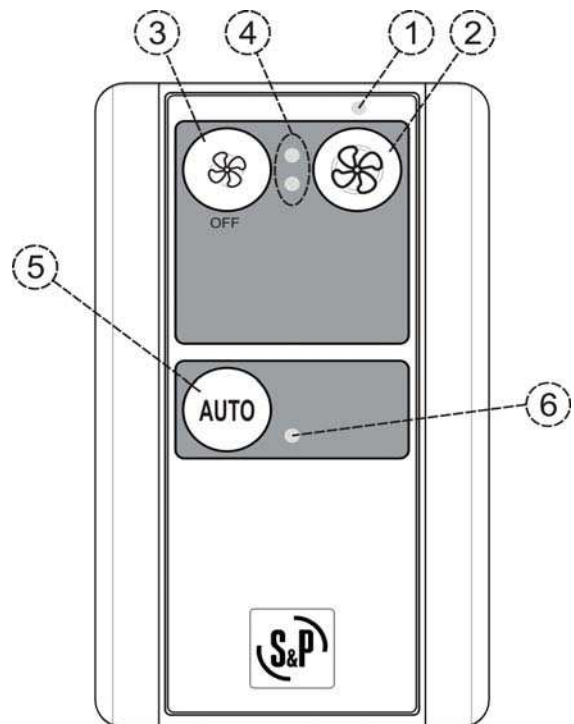


Fig. 9



ČESKY

Kromě modelů COR-F-1000 N, COR-F-1500 N a COR-F-2000 N, které lze použít pouze jako odclonění studeného vzduchu, ostatní vzduchové záclony této řady lze používat jak s teplým, tak se studeným vzduchem.

Doporučujeme vám ihned po vybalení zkontrolovat, zda je jednotka v perfektním stavu; jakékoliv výrobní nebo jiné závady jsou kryty zárukou S&P.

DŮLEŽITÉ: BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY

Clona nesmí být umístěna přímo nad nebo pod zásuvkou. Nezakrývejte clonu látkami nebo jinými materiály, které by bránily volnému proudění vzduchu a mohly by způsobit přehřívání.

Během provozu nesmí být přípojovací kabel umístěn před výstupem vzduchu z jednotky.

Je-li clona instalována v koupelně, musí být umístěna tak, aby na spínače a jiné řídicí prvky nebylo možné dosáhnout přímo z vany nebo sprchového koutu.

Hořlavé látky nesmějí být umístěny ve vzdálenosti menší než 50 cm (například okenní záclony).

Udržujte sací a výdechovou mřížku čisté. Při čištění odpojte clonu od zdroje napájení.

Nemanipulujte s clonou s mokřima rukama.

Elektrická instalace musí být provedena odborníkem.

DŮLEŽITÉ: TOTO ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT UZEMNĚNO.

Vypínač odpojící clonu od zdroje napájení musí mít na všech pólech mezeru alespoň 3 mm širokou.

Při provozu této jednotky jako vzduchové clony nesmí být vzdálenost od podlahy větší než 3 metrů.

Nejmenší vzdálenost mezi clonou a podlahou jsou 1,8 metry.

INSTALACE

Clona musí být instalována na vhodný povrch, je nezbytné dodržovat minimální vzdálenosti uvedené na obr. 1.

Při instalaci clony postupujte následovně:

Pokud mají být použity otvory s vnitřním závitem M8, které jsou součástí skříně, rozteče závěsů se stanoví podle tabulky na obr. 2(a) a obr. 2(b). Pokud bude clona zavěšena na stěnu, rozteče se stanoví dle tabulky na obr. 3(a) a obr. 3(b) a použijí se šrouby (D) a úhelníky (E). Po zavěšení je třeba spodní část clony připevnit k úhelníkům šrouby (G).

Pokud použijete pro montáž stěnovou konzoli která je součástí dodávky –viz obr.4 (2ks pro velikost 1000 a 3 ks pro velikost 1500/2000), upevněte držák (L) na zadní část clony pomocí dodaných šroubů (I). Připevněte konzoli (J) na stěnu tak, aby poloha konzole odpovídala poloze držáků upevněných na cloně (L). Rozměry jsou uvedeny na obr. 3a, 3b. Poté zavěste clonu a zajistěte ji na spodní části pomocí šroubu (K).

ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ obr. 5

Clony jsou elektrické spotřebiče. Při připojování na zdroj napětí je nezbytné dodržovat normy a předpisy, platné ve vaší zemi. Před clonou musí být instalován revizní vypínač, kterým může osoba provádějící instalaci odpojit napětí v přívodních kabelech. Připojte clonu na zdroj napájení, ověřte, že je napětí a frekvence shodná s hodnotami uvedenými na štítku zařízení.

K připojení používejte kabely s počty žil a průřezy, které odpovídají údajům uvedeným na zapojovacím diagramu příslušného typu. Zajistěte kabely dodávanými průchodkami.

Pro posuvné a otevíratelné dveře je možno použít DR magnet. CR magnet je možné použít pouze pro posuvné dveře.

PROVOZ

Každá vzduchová dveřní clona je vybavena dálkovým ovládním (radiofrekvenčním), které je součástí balení.

SYNCHRONIZACE DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

Po spuštění clony zůstává přijímač během následujících 30 vteřin v synchronizačním režimu. V tomto režimu je požadovaná synchronizace dálkového ovládní pomocí stisknutí tlačítka 2, které podržíte a následně k němu krátce stisknete tlačítko 5 (obrázek 8 a 9). Pokud je postup proveden správně, LED č. 1 několikrát zabliká.

PROVOZ STUDENÉ VZDUCHOVÉ DVEŘNÍ CLONY (OBR. 9)

TLAČÍTKO	POPIS
1	LED – pohotovostní režim (stand by)
2	Zapnutí a/nebo zvýšení rychlosti
3	Vypnutí a/nebo snížení rychlosti
4	LED - zvolená rychlost <i>Horní LED: Pomalá rychlost - Dolní LED: Vysoká rychlost</i>
5	Automatický režim <i>Poznámka: Zvýšení na vysokou rychlost, pokud je připojen dveřní kontakt (příslušenství CR/DR-MAGNET)</i>
6	LED – AUTOMATICKÝ REŽIM aktivován

PROVOZ VZDUCHOVÉ DVEŘNÍ CLONY S OHŘEVEM (OBR. 8)

TLAČÍTKO	POPIS
1	LED – pohotovostní režim
2	Zapnutí a/nebo zvýšení rychlosti
3	Vypnutí a/nebo snížení rychlosti
4	LED - zvolená rychlost <i>Horní LED: Pomalá rychlost - Dolní LED: Střední otáčky - Obě LEDky: Vysoké otáčky</i>
5	LED – AUTOMATICKÝ REŽIM aktivován
6	Zimní režim <i>Poznámka: Pokud je zimní režim vypnutý, tlačítka 5 a 6 jsou deaktivované</i>
7	Zvýšení tepelného výkonu <i>Poznámka: Ověřte, že je aktivován zimní režim. Vysoký výkon ohřevu je možný jen v případě vysokých otáček ventilátoru</i>
8	Snížení tepelného výkonu
9	LED – tepelný výkon <i>Horní LED: Nízký výkon - Spodní LED dioda: Vysoký výkon</i>
10	Zimní režim <i>Poznámka: Pokud je zimní režim vypnutý, tlačítka 5 a 6 jsou deaktivované</i>
11	LED – ZIMNÍ REŽIM aktivován

DALŠÍ SPOLEČNÉ VLASTNOSTI

Potenciometr RV66 (obr. 7) reguluje dobu, mezi 30 s a 10 min, během které vzduchová dveřní clona pracuje v maximálním výkonu, od okamžiku kdy dveřní kontakt detekuje, že jsou dveře otevřené a je aktivován automatický režim (AUTO). (Tovární nastavení: 30 s).

Potenciometr RV68 (obr. 7) reguluje dobu, mezi 30 s a 10 min, během které je po vypnutí zařízení v provozu vnitřní ventilátor. (Tovární nastavení: 30 s).

Přístup do těchto potenciometrů viz obr. 6.

ÚDRŽBA

Tyto clony nevyžadují žádnou speciální údržbu, je však vhodné dodržovat následující doporučení:

- 1 - Udržovat sací a výdechovou mřížku v čistotě. Čistěte je suchou látkou (nepoužívejte rozpouštědla nebo čisticí látky obsahující písek).
- 2 - Jednou ročně by měly být vnitřní části zařízení vyčištěny kvalifikovaným elektrikářem.

SERVIS

V případě jakýchkoliv problémů s clonou kontaktujte vašeho dodavatele. Jakékoliv zásahy do clony osobami, které nemají pověření od S&P má za následek zrušení záruky.

S&P si vyhrazuje právo na změny výrobku bez předchozího upozornění.



S&P SISTEMAS DE VENTILACIÓN, S.L.U.

C. Llevant, 4
Polígono Industrial Llevant
08150 Parets del Vallès
Barcelona - España

Tel. +34 93 571 93 00
Fax +34 93 571 93 01
www.solerpalau.com



Ref. 9023053700-01